

اهمیت آسیب به اجزای غیرسازه ای


در این بخش اهمیت آسیب های وارده بر اجزای غیرسازه ای ساختمان در زلزله با توجه به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این آسیب ها مورد بحث قرار می گیرد. میزان اهمیت آسیب دیدگی اجزای غیرسازه ای در زلزله بستگی به پیامد های مستقیم و غیرمستقیم آسیبهها دارد که در ادامه بحث در سه دسته زیر مورد بررسی قرار می گیرند :

"آسیب جانی"، " خسارت مالی " و " کاهش کارایی یا از بین رفتن امکان بهره برداری راز ساختمان." " آسیب دیدگی هر جزء غیرسازه ای خاص درجات مختلفی از هر یک از سه نوع ریسک فوق را در پی دارد.

الف) آسیب جانی

اولین نوع خطر، جراحت یا کشته شدن افراد در اثر آسیب دیدگی و یا سقوط اجزای غیرسازه ای است. حتی اجسام به ظاهر بی خطر نیز در صورت سقوط ناگهانی می توانند خطرناک و کشنده باشند.

برای نمونه، اگر قاب ۱۰ کیلوگرمی لامپ فلورسنت به خوبی به سقف مهارنشده باشد و در اثر زلزله از سقف کنده شود و روی سر فردی سقوط کند، احتمال جراحت وی زیاد خواهد بود. شکستن شیشه، واژگونی قفسه ها و کمدهای سنگین و بلند، بلند، سقوط سقف کاذب و چراغ های سقفی و لوستر های سنگین، گسیختگی لوله های گاز یا دیگر لول ههای حاوی مواد خطرناک ، آسیب دیدگی مواد آزبستی، سقوط قطعات نماهای آجری یا بتنی پیش ساخته و خرابی دیوارها، تیغه ها و حصار های بنایی، نمونه هایی از آسیب های غیرسازه ای بالقوه خطرناکی هستند که در زلزله های گذشته مشاهده شده اند.

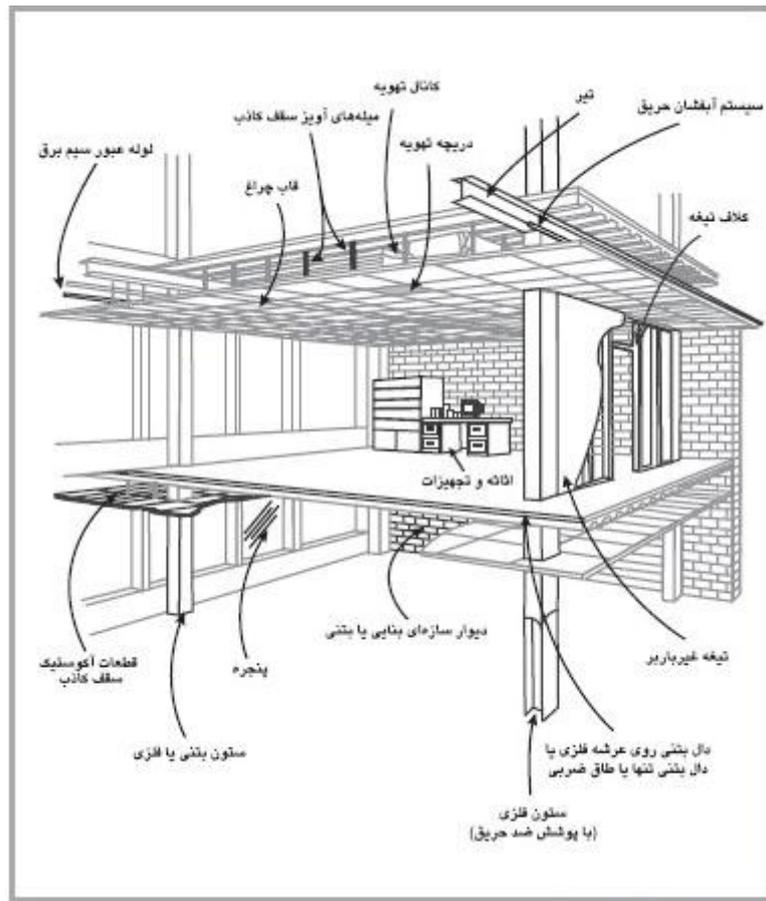

شکسته شدن و فروریختن شیشه‌های نمای ساختمان در زلزله ۱۳۸۲ بم



تخریب سقف کاذب و چراغ‌های سقفی بیمارستان در اثر زلزله

یک بررسی روی ۵۰ ساختمان بلند که به دلیل بُعد فاصله از گسل زلزله تنها لرزش ملایمی را تحمل کرده بودند، نشان داد که باوجود آنکه هیچ کدام از ساختمانها خسارت سازه ای جدی نداشته اند، اما در ۴۳ ساختمان خسارت هایی به تیغه های دو پوسته و تک پوسته گچی وارد شده بود؛ در ۱۸ ساختمان آسانسورها آسیب دیده بودند؛ شیشه های ۱۵ ساختمان شکسته شده بود و در ۸ ساختمان خسارت هایی به سیستم تهویه مطبوع وارد آمده بود.



تخریب و سقوط دست‌انداز پشت‌بام در
زلزله ۱۳۸۲ بم



تخریب تیغه جداساز در اثر زلزله

نمونه‌هایی از خسارات وارده از طریق اجزای غیرسازه‌ای پرخطر

از بین رفتن کارایی ساختمان

علاوه بر آسیب‌های جانی و خسارات مالی، احتمال دیگری که وجود دارد این است که وقوع خسارات اجزای غیرسازه‌ای انجام کارهای معمول در ساختمان را مشکل یا غیرممکن کند. بعد از تهدیدهای جدی ایمنی جانی، احتمال از میان رفتن قابلیت بهره‌برداری یا کاهش کارایی ساختمان پس از زلزله، اغلب مهم‌ترین ریسک است. عوامل خارجی زیادی بر امکان استفاده از ساختمان در شرایط پس از زلزله تأثیر دارند که از آن جمله می‌توان به قطع آب و برق، آسیب دیدگی سازه‌های ترابری، بینظمی اجتماعی، محدودیت‌های انتظامی اشاره کرد. اغلب این‌گونه پیامدها، خارج از کنترل مالکان و ساکنان است.

نمونه‌های زیر، تأثیر تخریب اجزای غیرسازه‌ای در ایجاد اختلال در عملکردهای اضطراری یا عادی پس از وقوع زلزله را نشان می‌دهد:

✓ زلزله 1382 شهرستان بم باعث وارد آمدن آسیب به تجهیزات مکانیکی و برقی ترمینال فرودگاه بم، به ویژه




برج کنترل فرودگاه شد. این آسیب‌ها وقفه چند ساعته‌ای در کار فرودگاه ایجاد کرد.


✓ در زلزله ۱۹۹۴ نورتریج، آسیب‌های وارده به اجزای غیرسازه‌ای باعث بسته شدن موقتی ۱۰ ساختمان

بیمارستانی مهم و تخلیه یا انتقال بیماران از آنها شد. این بیمارستان‌ها عموماً خسارات سازه‌ای اندک یا ناچیزی متحمل شده بودند، اما عمدتاً به علت آسی‌بدیدگی تأسیسات آب، غیرقابل استفاده شدند. در

بسیاری از این بیمارستان‌ها عامل نشت آب، شکستگی در لوله‌های آب اطفای حریق، آب سرد شده یا سایر لوله‌های آب بوده است. ظاهراً کارکنان تأسیسات این بیمارستانها بعد از وقوع زلزله در دسترس نبوده و یا قادر به بستن جریان آب نبوده‌اند. به طوری که در چند مورد جریان آب ساعت‌ها ادامه یافته بود. در یکی از ساختمان‌ها به دلیل آسیب دیدگی منبع آب مصرفی واقع در بام، آب در بعضی نقاط تا ۶۰ سانتیمتر روی کف جمع شده بود. در ساختمانی دیگر، ژنراتور برق اضطراری به علت شکستگی لوله آب خنک‌کننده آن در محل عبور از درز جدایی، قادر به کار نبوده است. خسارات دیگر این ساختمانها عبارتند از: شکستگی شیشه‌ها، تخریب چراغ‌ها، آسیب دیدگی وزنه‌های تعادل آسانسورها و قطع برق اضطراری به علت اختلال در سیستم‌های توزیع یا کنترل. ساختمان‌های دو باب از بیمارستان‌های یاد شده قبلاً در زلزله ۱۹۷۱ سن فرناندو دچار خسارات سازه‌ای شدیدی شده بودند که بعد از آن به طور کامل تخریب و دوباره از نو ساخته شدند.



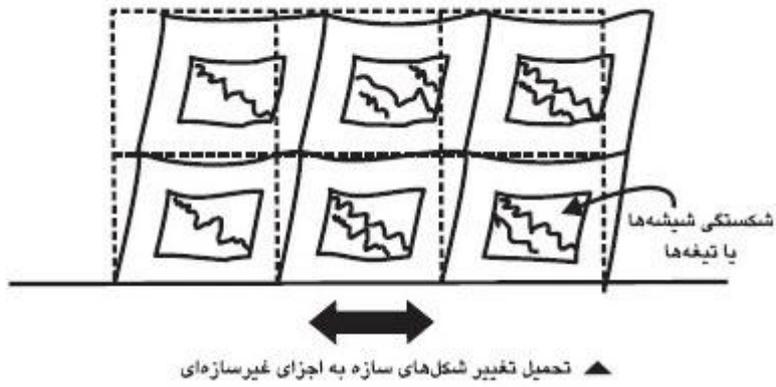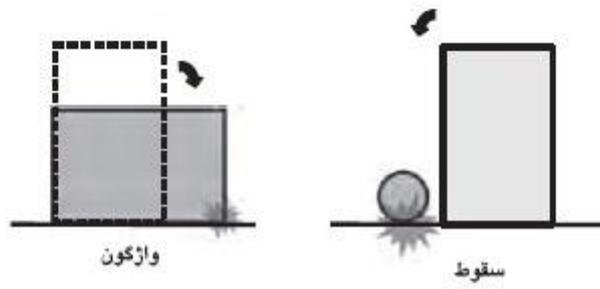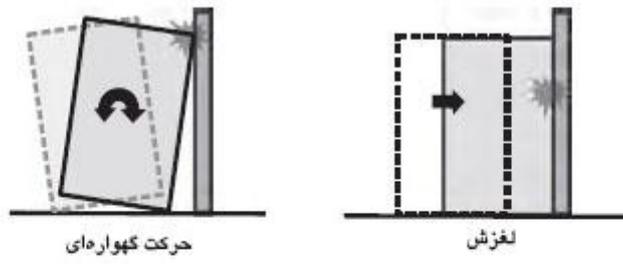

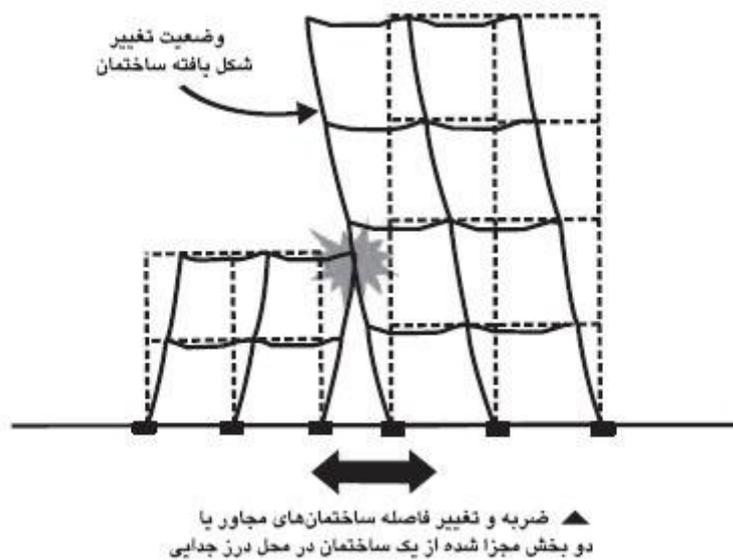

جزئیات بهسازی

روش‌های بسیاری برای کاهش پتانسیل آسیب دیدگی اجزای غیرسازه‌ای در زلزله وجود دارد. تدابیر بهسازی شامل یک یا چند مورد از اقدامات زیر است:


- ✓ استفاده از پیچ‌های مهاری برای ایجاد اتصال محکم به کف یا دیوار سازه‌ای؛
- ✓ اضافه کردن عضو حایل بند بین جسم مورد نظر و کف یا دیوار سازه‌ای؛
- ✓ استفاده از افسار یا کابل ایمنی برای محدود کردن دامنه حرکت، در صورت سقوط یا تاب خوردن جسم مورد نظر؛
- ✓ استفاده از مانع یا سپر برای محدود کردن دامنه حرکت اعضایی که امکان لغزش دارند؛
- ✓ ایجاد اتصالات انعطاف‌پذیر برای لوله‌ها و کانال‌ها در محل عبور از درز انقطاع یا در محل اتصال به تجهیزات ثابت؛ متصل کردن محتویات داخل قفسه‌ها، کتابخانه‌ها و پیشخوان‌ها به آنها؛
- ✓ تعبیه جداساز پایه یا لرزه‌گیر برای تجهیزات مهم.

برخی از این اقدامات برای حفظ کارایی عضو غیرسازه‌ای مورد نظر و برخی دیگر تنها برای کاهش عواقب خرابی انجام میشوند. هنگام تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روش مناسب مقاوم‌سازی برای هر یک از اجزای غیرسازه‌ای

ای، باید علاوه بر توجه به ویژگی‌های ساختمان و عضو مورد نظر، قابلیت کاربرد و محدودیت‌های هر یک از روش‌های مختلف مقاوم سازی در نظر گرفته شوند.

در مناطق با لرزه خیزی شدید، نیاز به تمام یا بعضی از موارد زیر خواهد بود:

- ✓ تخصص مهندسی ویژه، در نظر گرفتن نیروهای طراحی بزرگتر از آنچه که در آیین نامه‌ها مقرر شده است،
- ✓ پیمانکار متخصص با تجربه،
- ✓ نظارت ویژه در اجراء ادوات اتصال با مقاومت تضمین شده،
- ✓ استفاده از تجهیزات با طراحی ضد زلزله،
- ✓ استفاده از سیستم‌هایی نظیر جداسازی پایه برای بعضی تجهیزات،
- ✓ استفاده از درز لرزه‌ای عریض‌تر برای جلوگیری از ایجاد ضربه بین ساختمان‌های مجاور یا استفاده از سیستم‌های سازه‌ای سخت‌تر مانند دیوار برشی برای کاهش میزان تغییر شکل ساختمان.

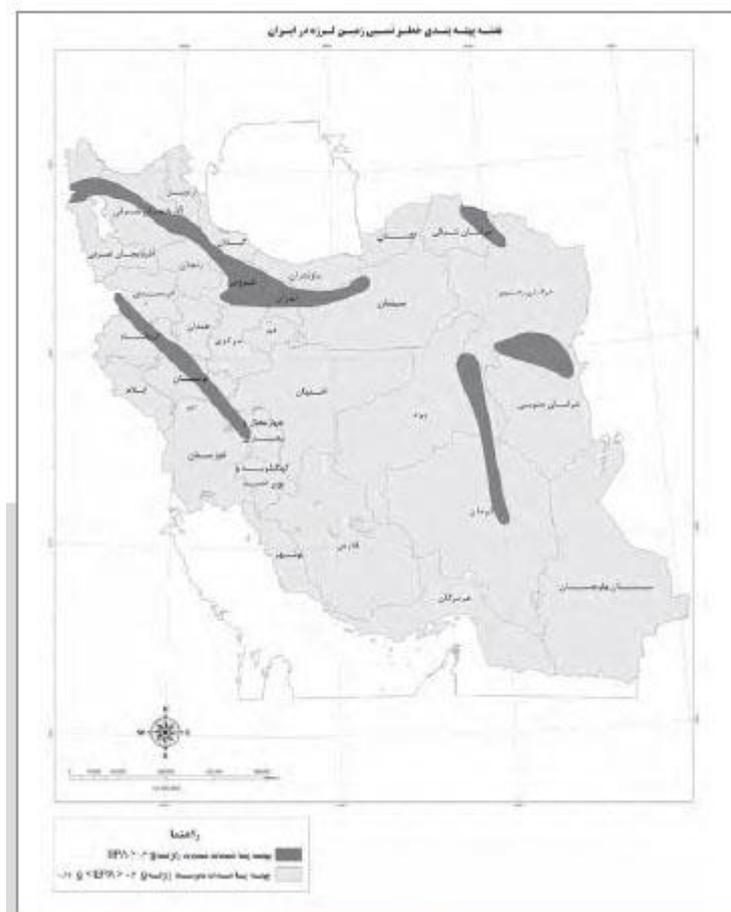

دیوار سنگی ، سقف سنگی (طاق)

این ساختمان‌ها که در روستاها به وفور ساخته شده‌اند، به دلیل دسترسی آسان به مصالح مصرفی با توجه به وضعیت اقتصادی شکل گرفته‌اند. ساختمان‌های غالباً در دو طبقه زیرین برای دامها و طبقه فوقانی برای ساکنین، با توجه به قرار گرفتن روستاها در دامنه کوه به شکلی ساخته شده‌اند که بام هر یک از ساختمان‌ها حیاط ساختمان بالادست را تشکیل می‌دهد. در این ساختمان‌ها دیوارهای ضخیم از سنگ‌های تیشه‌داری نشده و ملات گل و سقف قوسی از سنگ تیشه‌داری نشده و ملات گچ با توجه به وجود معدن گچ در محل ساخته شده‌اند. ساختمان‌های یاد شده برای استفاده هر چه کمتر از سوخت با لایه‌ای نسبتاً ضخیم از خاک و دیگر لایه‌های کف‌سازی مانند آسفالت و موزاییک پوشیده شده‌اند. بدین ترتیب، قطعات سنگ در دیوارهای ضخیم که تنها با ملات گل چیده شده و بدون هرگونه تمهید دیگری سقف نازک سنگی را نگه می‌داشتند، همراه سقف که خود به شکل ناپایدار ساخته شده‌است و بار سنگینی را تحمل می‌کند روی ساختمان پایین دست فرو ریخته و به صورت زنجیره‌ای موجب تخریب تقریباً تمامی ساختمان‌های مشابه را در پایین دست خود فراهم آورده‌اند.

دیوار سنگی سقف آجری (طاق)

این گونه ساختمان‌ها نیز به تعداد زیاد قابل شمارش هستند. گرچه تخریب در سطح منطقه شدید و فراگیر بوده است اما در مقام قیاس با یکدیگر می‌توان اذعان کرد که در مجموع طاق‌های آجری مقاومت بیشتر و بهتری نسبت به طاق‌های سنگی داشته‌اند. در حالی که کمتر طاق سنگی باقی مانده است می‌توان تعدادی ساختمان با طاق آجری را یافت که علیرغم فرو ریختن بخشی از سقف در مجموع سالم باقی مانده‌اند.

دیوار سنگی ، سقف چوبی

تعدادی از ساختمان‌های موجود در بخش مسکونی طبقه فوقانی دارای دیوارهای ضخیم سنگی و سقف چوبی هستند، سقف شامل تیرهای چوبی و لایه‌ای از ساقه‌های نازک درخت و یا گونی روی آن است که به عنوان پوشش نهایی و عایق رطوبتی با کاهگل پوشیده شده است. این پوشش کاهگل غالباً بسیار ضخیم و از نظر بار مرده قابل توجه است. در رویارویی با تنش‌های اعمال شده توسط زلزله، این گونه ساختمان تفاوت چندانی با دو گونه

پیشین ندارد. در این ساختمان‌ها با خراب شدن دیوار با شرحی که گذشت سقف چوبی با بار مرده زیاد که بدون هر گونه تمهید ویژه ای جهت اتصال به مجموعه و بدون زیر سری چوبی مستقیماً روی آن قرار گرفته است آسیب دیده و غالباً به صورت کلی فرو ریخته اند (مقررات ملی، مبحث ششم،)

دیوار آجری، سقف چوبی

در این گونه ساختمان‌ها که به تعداد کم قابل شمارش هستند، چگونگی آسیب دیدگی و تخریب تفاوت چشمگیری با مشابه خود دیوار سنگی، سقف چوبی ندارد. در این ساختمان‌ها که بخشی از دیوار سنگی و بخشی دیگر آجری است، تنها به جایگزینی سنگ توسط آجر بسنده شده و ملات مصرفی نیز ملات گل است. بدین ترتیب سقف چوبی که بدون اتصال به مجموعه و بدون واسطه تنها روی دیوار آجری تکیه کرده است، با هر گونه جابه جایی دیوار، از محل خود حرکت و به شکل یک مجموعه ناپیوسته فرو ریخته است.

دیوار سنگی، سقف ضربی

برخی دیگر از ساختمان‌های مسکونی که نسبتاً جدیدتر هستند، با استفاده از دیوارهای ضخیم سنگی و سقف طاق ضربی ساخته شده اند. در این ساختمان‌ها و سقف آن مانند سقف‌های دیگر از کاهگل به عنوان پوشش نهایی و عایق رطوبتی استفاده شده و بار زیادی را به سقف‌ها و دیوارها وارد می‌سازد. تنها تفاوت این گونه ساختمان‌ها با گونه پیشین جایگزین شدن تیر چوبی با تیر آهن است، نه تغییر در دیدگاه و منطق و روش ساخت. در این گونه نیز تیرهای فلزی بدون هیچگونه توجهی به آئین نامه‌ها و لزوم استفاده مناسب از آن، مستقیماً و بدون زیر سری و اتصال به مجموعه، روی دیوار و قطعات سنگ گزارد شده اند. در این گونه سقف‌ها عایق رطوبتی کماکان کاهگل است که متأسفانه در لایه‌های متفاوت روی هم تکرار شده و عملاً بار زیادی را به سقف و مجموعه تحمیل می‌کند. در اجرای این سقف‌ها از میل گرد ضربداری زلزله و یا میل گرد در دهانه‌های آخر طاق استفاده نشده است. بدین ترتیب، با فرو ریختن دیوار، هر یک از تیر آهن‌ها به صورت مجزا و بدون هر گونه اتصال و هماهنگی واکنش در برابر نیروهای وارده، از محل خود حرکت کرده است. از این رو است که در این گونه سقف‌ها، برخورد با هر گونه آسیب، از فرو ریختن تنها یک دهانه آخر تا فرو ریختن کامل سقف دور از انتظار نبوده است. قرار گرفتن تیرهای سقف روی تکیه گاه‌های با مقاومت کم و طول تکیه گاه‌ها و به ویژه عدم مهار تیرها در محل

استقرار روی دیوار که گاه به لهیدگی بستر تکیه گاه منجر شده است از جمله دلایل فروریختن این گونه دیوارها است

دیوار آجری سقف ضربی

این گونه ساختمان به تعداد کم در داخل روستا و به تعداد زیاد در روستای پایین دست هودکن ساخته شده اند . زلزله های با شدت کم در دهه های اخیر و احساس ناامنی در روستاهای واقع شده در شیب کوه موجب شکل گیری روستا در پایین دست و در منطقه ای با شیب بسیار کمتر گردید . اهالی روستا با کمک و توصیه های مهندسین به گفته و تاکید اهالی روستا اقدام به ساخت خانه های مهندسی ساز با دیوار باربر آجری و سقف طاق ضربی کردند. در میان ساختمان های ساخته شده با دیوار باربر، علاوه بر ساختمان هایی که با اجر ای مناسب کلاف های قائم و افقی تضمین های کافی جهت پایداری و سلامت بنا به وجود آمده است به نمونه هایی اشاره کرد که به جهت وجود کلاف ها، به ویژه کلاف های افقی، سقف همچنان پابرجا و پایدار باقی مانده است، که خود تأکیدی بر نقش موثر این کلاف ها در حفظ پایداری ساختمان و تامین اهداف مقاوم سازی در برابر زلزله است (آئین نامه ۲۰۰۸) اما در این مجموعه ساختمان های نوساز بسیاری ساختمان هایی که در نگاه اول آسیب زیادی ندیده اند و اما در نگاه دقیق تر و توجه به داخل ساختمان ، آسیب های بسیار جدی و غالب این ساختمان ها لازم به تخریب هستند . در این ساختمان ها به اجرای مناسب و مطابق آئین نامه توجه لازم نشده و گاهی نیز بدون هیچ دلیل مشخصی اجرای کلاف به دست فراموشی سپرده شده استقابل توجه است که عملا ساختمان در همین نقطه دچار آسیب شده است.

دیوار آجری، سقف بتنی پیش ساخته

بیش از ۳۰ سال پیش و به منظور اسکان کارمندان معادن ذغال سنگ منطقه، تعدادی ساختمان دو طبقه با دیوار باربر آجری همراه آندود سیمان در نما و سقف پیش ساخته بتنی ساخته شدند که به شهرک شهرسازی معروف شد . با توجه به زمان ساخت مجموعه و زمان اجباری شدن آئین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله هیچگونه کلاف افقی و قائم در دیوارهای باربر دیده نمی شود و ترک ها و گسیختگی های فراوانی در این دیوارها قابل مشاهده است ضمن آنکه فرم در آسیب پذیری ساختمان در برابر زلزله و ایجاد گسیختگی در محل اتصال در بال داشته است باید به نقش پر اهمیت و غیر قابل انکار قطعات پیش ساخته ناودانی شکل بتنی سقف در حفظ

یکپارچگی ساختمان اشاره کرد. قابل توجه است که هیچیک از این قطعات پیش ساخته آسیب ندیده اند و ترک‌ها همه در فواصل این قطعات و در داخل دیوارها به وجود آمده اند بدین ترتیب چنانچه دیوارها با داشتن کلاف‌های قائم و افقی انسجام خود را حفظ می‌کردند کمترین آسیب ممکن بر این ساختمان‌ها وارد می‌گردید.

سازه ترکیبی

در تعدادی از ساختمان‌های ساخته شده در منطقه جهت استفاده هر چه بیشتر از فضای میانی، از ستون‌های فلزی در وسط و از دیوارهای باربر آجری در پیرامون ساختمان استفاده کرده اند در این ساختمان‌ها که از سقف طاق ضربی استفاده شده است، با توجه به واکنش‌های ناهماهنگ ستون فلزی انعطاف پذیر و دیوار آجری انعطاف ناپذیر در برابر کنش زلزله، تخریب در نقاط اتصال سقف و دیوار بسیار رایج و عمومی است. در اینگونه ساختمان‌ها، سقف طاق ضربی که لزوماً به ستون فلزی جوش خورده است. در محل برخورد با دیوار روی آن لغزیده و به صورت یکپارچه جابه جا شده است دیوارهای باربر برخی از این ساختمان‌ها دارای کلافبندی عمودی و افقی در تراز زیر سقف هستند اما عدم توجه به آئین نامه ۲۸۰۰ موجب شده است که کلاف‌ها به شکل مناسبی اجرا نشوند و دیوارها نیز به نوبه خود آسیب ببینند

دیوار آجری، سقف سبک

تعداد کمی از ساختمان‌های روستا نیز با دیوار آجری و سقف سبک ساخته شده اند. چند ساختمان با خرپا و تعدادی به اشکال دیگر و غیر اصولی اقدام به ساخت سقف سبک کرده اند. آنچه که در این ساختمان‌ها مشترک است عدم آسیب دیدن و یا آسیب ناچیز ساختمان‌های با سقف سبک، در مقابل آسیب دیدن تمام ساختمان‌هایی است که سقف سنگین داشته اند. اما دلیل ناهنجاری‌های مشاهده شده تنها به نوع استفاده از سیستم باربر و شکل سقف بر نمی‌گردد و عوامل موثر دیگری نیز موجب تضعیف ساختمان‌ها شده اند که به شرح زیر می‌توان به آنها اشاره کرد:

الف اجرای دیوار

عدم توجه به چیدمان آجر در رگ‌های متوالی دیوار و اجرای هشت گیر موجب شده است که در بسیاری موارد دو دیوار متعامد به راحتی از یکدیگر جدا شده و فرو بریزند با شرحی که داده شد استفاده از ملات ماسه سیمان و یا

ماسه آهک رایج نیست و بیشتر دیوارهای چیده شده با ملات گل به راحتی فرو ریخته اند در محدود دیوارهایی که با ملات ماسه سیمان ساخته شده اند نیز عدم توجه به نسبت مناسب سیمان در ملات، دیوارها مقاومت قابل قبولی نداشته اند

ب کیفیت بتن

تخلخل زیاد، پوکی، ترک خوردگی و قطعۀ شدن بتن که به فراوانی در نقاط مختلف کلاف ها دیده می شود، نشانگر کیفیت نامطلوب بتن مصرفی و عدم دقت لازم در اجرا است. دانه بندی نامناسب و مصالح نامرغوب، سیمان کم، آب زیاد و بالاخره ویبره نشدن و مرطوب نگه نداشتن بتن پس از اجرا از جمله عوامل موثر در بروز این ناهنجاری ها هستند کیفیت نامطلوب بتن مصرفی کلاف ها گاه موجب شده است که با حرکت آب های جاری سطح کوچه شسته و جابه جا شوند

ج کلافبندی

بی تردید نقش کلاف و کلافبندی در ایجاد سیستم مقاوم در برابر زلزله، در ساختمان های بنایی غیرمسلح قابل انکار نیست. از این رو است که آئین نامه طرح ساختمان های مقاوم در برابر زلزله آئیننامه ۲۸۰۰ اجرای کلاف های افقی را در تراز زیر دیوار و تراز سقف هر گونه ساختمان های با مصالح بنایی یک و دو طبقه الزامی می داند. در حالی که در برخی ساختمان ها به ایجاد تصویر از کلاف بسنده می شود.

عدم مهار دیوار با محدود کردن و کلافبندی افقی و قائم مناسب از نظر ابعاد، اجرا و اتصال، محل، فاصله و نیز عدم اتصال مناسب میان دیوار و کلاف های افقی و ب ه ویژه کلاف های قائم از دلایل اصلی ناپایداری و بروز ناهنجاری در این گونه دیوارها است.

د آرماتورگذاری

مقطع و تعداد میلگردهای مصرفی، عدم دقت در اجرا و گاه صرفه جویی اگر نه سودجویی موجب بروز آسیب های مختلفی در کلاف های بتنی دیوارها شده اند که به شرح زیر می توان به آنها اشاره کرد:

✓ عدم گیرداری مناسب آرماتورهای کلاف و شالوده

✓ امتداد نیافتن میلگرد های کلاف قائم در کلاف های افقی زیر سقف و سردر گمی اتصال.

- ✓ فاصله بیش از اندازه مجاز میان خاموت‌ها که به کماتش موضعی و ترکیدن بتن انجامیدن است
- ✓ انتخاب محل نامناسب جهت اجرای همپوشانی آرماتورهای کلاف و طول بسیار کم این همپوشانی
- ✓ عدم برخورداری آرماتورهای کلاف از پوشش بتنی به اندازه لازم.

ه عملکرد کلاف

در برخی از ساختمان‌های ساخته شده با دیوار باربر و کلاف بتنی، به دستور العمل‌های لازم در این مورد : فاصله کلاف‌ها ، محل آنها ، چگونگی اتصال به یکدیگر و با دیوار و توجه نشده و علیرغم اینکه در نگ‌اه اول مشکلی در مورد کلاف‌ها به نظر نمی‌رسد، به دلیل در نظر نگرفتن نقش آنها در مجموعه و اهمیت ترکیب و ترتیب آنها، از اجرای نقش خود باز مانده اند عدم اجرای به هنگام بتن کلاف و دندانه ای نبردن چیدمان آجر در داخل بتن کلاف هشت گیر موجب عدم پیوستگی و یکپارچگی دیوار و کلاف با یکدیگر و آسیب پذیری مجموعه شده است